

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Rappels des réceptions faites en France (mis à jour le 21 décembre 2017)

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
10/01/17	DACIA	Logan II, Sandero II	Véhicules fabriqués du 21/09/2016 au 05/10/2016	271	Possible rupture de la pince de l'étrier du côté droit, pouvant entraîner une réduction de l'efficacité du système de freinage du véhicule en cas de freinage d'urgence	Dans un but préventif, il sera procédé au contrôle du numéro de coulée de l'étrier de frein avant droit, et à son remplacement si nécessaire
10/01/17	RENAULT	Master III (X62)	Véhicules Master III (X62) équipés de ridelles articulées fournies par Scatolini et produits entre le début de production (fin 2010) et le 28 avril 2015	1113	Risque de rupture des gonds qui permettent l'ouverture et la fermeture des ridelles latérales et arrière.	Il sera procédé à la mise en place de gonds de sécurité
13/01/17	PEUGEOT	3008 II	VIN : VF3MRHNYHGS134819 au VF3MJAHXHGS269485 fabrication du 23/05/2016 au 13/10/2016	1100	Suite au dérèglement d'un moyen de production, possible non-conformité de positionnement de l'axe des charnières de portières et de la grafe de maintien de cet axe, ce qui pourrait occasionner une difficulté d'ouverture/fermeture des portières	Vérification du bon positionnement des axes et des clips de maintien et remise en conformité si nécessaire
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 07/07/2016 au 26/08/2016 : VIN : VF3VEAHXHGZ031458 au VF3VABHVVBGZ046479 Expert 4 : fabrication du 13/06/2016 au 07/09/2016 : VIN : VF3VBBHXHGZ034657 au VF3VBBHXHGZ049684	21	Risque de montage incorrect du pignon valve sur la crémaillère. Risque de perte de la liaison mécanique entre le pignon-valve et la crémaillère de direction pendant des manœuvres en butée de direction (non-conformité réglementaire)	Contrôle de la fixation du pignon de valve de direction sur le mécanisme de direction. Suivant le résultat du contrôle, le remplacement du mécanisme de direction complet pourra être nécessaire.
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 01/02/2013 au 09/07/2016 VIN : VF3VABHVBFZ059251 au VF3VEAHXHGZ039801 Expert 4 : fabrication : 03/02/2016 au 09/07/2016 VIN : VF3VBBHVBFZ059232 au VF3VFAHKGZ040569	851	Possible non conformité du positionnement d'un joint de la tubulure carburant au niveau du bouchon de remplissage.	Risque de perte de carburant en cas de remplissage complet du réservoir et risque de non étanchéité du circuit carburant en cas de retournement du véhicule (non-conformité réglementaire). Contrôle et remise en place du joint si nécessaire
18/01/17	PEUGEOT	3008 II	fabrication du 12/04/2016 au 03/11/2016 - VIN : VF3MJAHWGZ087519 au VF3MCBHZWGS286788	28	Défaillance possible de l'étanchéité à l'extrémité du tuyau carburant monté sur certains véhicules 3008 II et destiné à l'alimentation carburant du réchauffeur habitacle additionnel (disponible en accessoire).	La tenue insuffisante de l'obturateur pourrait laisser échapper un écoulement de carburant. Débranchement du tuyau de prédisposition d'alimentation du réchauffeur habitacle additionnel en sortie de module jauge/pompe et remplacement par un connecteur borgne. Une fois désaccouplée, l'extrémité libre du tuyau est mise en attente sur véhicule.
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 25/02/2016 au 23/06/2016 - VIN : VF3VABHVBFZ009723 au VF3VEAHXHGZ030763 Expert 4 : du 22/01/2016 au 23/06/2016 - VIN : VF3VBBHVBFZ059239 au VF3VFAHKGZ036635	34	Non-conformité des fixations des amortisseurs avant qui pourrait conduire à la perte de la fixation d'un de ces amortisseurs.	Dans ce cas, il pourrait être difficile pour le conducteur de maîtriser la trajectoire de son véhicule. Remplacement des fixations des amortisseurs avant (4 vis et 4 écrous remplacés et serrés en utilisant une gamme avec couple et angle).
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 11/05/2016 au 20/07/2016 - VIN : VF3VABHXHGZ021522 au VF3VABHXHGZ042710 Expert 4 : fabrication du 09/05/2016 au 19/08/2016 - VIN : VF3VFAHKGZ024214 au VF3VFAHKGZ044487	105	Le serrage des fixations du boîtier airbag et de 3 masses électriques du faisceau habitacle pourrait ne pas être conforme.	Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de certains équipements électriques voire dans de très rares cas une coupure moteur ou un dysfonctionnement des airbags. Contrôle des serrages concernés et remise en conformité des fils de masse si nécessaire.
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 13/04/2016 au 16/06/2016 - VIN : VF3VEAHXHGZ018585 au VF3VEAHXHGZ030774 Expert 4 : fabrication du 13/04/2016 au 29/06/2016 - VIN : VF3VFAHKGZ011060 au VF3VBBHXHGZ037719	54	Risque de non-conformité du couple de serrage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier	Risque d'entrée d'air dans l'amplificateur de freinage et de perte d'efficacité de l'assistance de freinage. Contrôler le montage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier, si nécessaire, procéder à son remplacement.
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 01/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF3VABHVBFZ059251 au VF3VEAHXHGZ056550 Expert 4 : fabrication du 22/01/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF3VBBHVBFZ059232 au VF3VFAHKGZ056205	1015	Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.	L'absence de joints d'étanchéité pourrait entraîner des entrées d'eau dans l'habitacle et provoquer des dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de certains équipements intérieurs si nécessaire.
30/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 08/04/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF3VEAHXHGZ018251 au VF3VEAHXHGZ056550 Expert 4 : fabrication du 29/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF3VBBHVBFZ009401 au VF3VFAHKGZ056205	152	Risque de serrage non conforme d'un ou plusieurs écrous de fixation de roue sur une ou plusieurs roues.	Serrage non conforme pouvant entraîner à l'usage un risque de fissure sur la roue, voire dans de rares cas un détachement de la roue en roulant. Si cela se produisait, le conducteur pourrait avoir des difficultés pour contrôler le véhicule. Vérification du couple de serrage des boulons de roue, si nécessaire resserrer au couple, ou remplacer les boulons de la roue.
30/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 02/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF7VXAHRFZ058995 au VF7VEAHXHGZ056632 Jumpy IV : fabrication du 25/01/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF7VBBHVBFZ001262 au VF7VFAHKGZ056493	864	Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.	L'absence de joints pourrait entraîner des entrées d'eau dans l'habitacle et provoquer des dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de certains équipements intérieurs si nécessaire.
31/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 02/02/2016 au 28/06/2016 - VIN : VF7VXAHRFZ058995 au VF7VEAHXHGZ035090 Jumpy IV : fabrication du 03/02/2016 au 09/07/2016 : VIN : VF7VFAHKGZ001826 au VF7VFAHKGZ040948	664	Possible non-conformité du positionnement d'un joint de la tubulure carburant au niveau du bouchon de remplissage.	Risque de perte de carburant en cas de remplissage complet du réservoir et risque de non étanchéité du circuit carburant en cas de retournement du véhicule. Contrôle et remise en état du joint si nécessaire.
31/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 08/03/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF7VABHVBFZ010811 au VF7VEAHXHGZ056632 Jumpy IV : fabrication du 26/02/2016 au 29/09/2016 - VIN : VF7VBBHXHGZ009417 au VF7VFAHKGZ056493	166	Risque de serrage non conforme d'un ou plusieurs écrous de fixation de roue sur une ou plusieurs roues.	Le risque de serrage non conforme des écrous peut entraîner à l'usage un risque de fissure sur la roue, voire dans de rares cas un détachement de la roue en roulant. Si cela se produisait, le conducteur pourrait avoir des difficultés pour contrôler le véhicule. Vérification du couple de serrage des boulons de roue, si nécessaire resserrer au couple ou remplacer les boulons de la roue.
31/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 08/03/2016 au 23/06/2016 - VIN : VF7ABHVBFZ010805 au VF7VEAHXHGZ033391 Jumpy IV : fabrication du 25/01/2016 au 22/06/2016 - VIN : VF7VBBHVBFZ001262 au VF7VFAHKGZ036542	34	non-conformité des fixations des amortisseurs avant qui pourrait conduire à la perte de la fixation d'un de ces amortisseurs.	Difficultés pour le conducteur de maîtriser la trajectoire de son véhicule. Remplacement des fixations des amortisseurs avant (4 vis et 4 écrous remplacés et serrés en utilisant une gamme avec couple et angle).
31/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 12/05/2016 au 20/07/2016 - VIN : VF7VEAHXHGZ021122 au VF7VEAHXHGZ042725 Jumpy IV : fabrication du 10/05/2016 au 16/08/2016 - VIN : VF7VBBHXHGZ022725 au VF7VBBHXHGZ043742	78	Le serrage des fixations du boîtier airbag et de 3 masses électriques du faisceau habitacle pourrait ne pas être conforme.	Certains équipements électriques voire dans de très rares cas une coupure moteur ou un dysfonctionnement des airbags. Contrôle et serrage concernés et remise en conformité des fils de masse si nécessaire.

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
31/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 14/04/2016 au 11/06/2016 - VIN : VF7VABHVBGZ018254 au VF7VABHXHGZ028898 Jumpy IV : fabrication du 13/04/2016 au 27/06/2016 - VIN : VF7VBBHVBFZ018173 au VF7VFAHXHGZ037579	72	Risque de non-conformité du couple de serrage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier.	Dans certains cas, risque d'entrée d'air dans l'amplificateur de freinage et de perte d'efficacité de l'assistance de freinage. Contrôler le montage de l'amplificateur de freinage sur le pédalier et si nécessaire procéder à son remplacement.
31/01/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Traveller : fabrication du 22/01/2016 au 27/10/2016 - VIN : VF3VXAHRFZ064000 au VF3VEAHXHGZ067512 Expert 4 : fabrication du 22/10/2015 au 27/10/2016 - VIN : VF3VBBHVBFZ046142 au VF3VFAHXGHZ000879	4644	Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.	L'absence de joints pourrait entraîner des entrées d'eau dans l'habitacle et provoquer des dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de certains équipements intérieurs si nécessaire.
30/01/17	RENAULT	Trafic III	Les véhicules concernés sont les véhicules produits entre le 13 mai 2015 et le 20 janvier 2016.	1091	Erreur de spécification de la pression des pneumatiques sur l'étiquette d'information, et erreur de dimension de la roue de secours (largeur) pour certains véhicules.	Minoration possible de la vitesse affichée au tableau de bord comparativement à la vitesse réelle. Il sera procédé à la mise en place d'une étiquette indiquant les valeurs conformes de pression des pneumatiques et au remplacement du pneumatique de la roue de secours le cas échéant.
31/01/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 20/10/2015 au 27/10/2016 - VIN : VF7VABHXHFZ045917 au VF7VEAHXHGZ067614 Jumpy IV : fabrication du 15/10/2015 au 27/10/2016 - VIN : VF7VBBHVBFZ045904 au VF7VFAHXGHZ000878	4718	Absence de joints d'étanchéité sur certaines interfaces de la carrosserie.	L'absence de joints pourrait entraîner des entrées d'eau dans l'habitacle et provoquer des dysfonctionnements du boîtier airbag pouvant conduire à un déploiement inopiné d'airbag. Parfaire l'étanchéité des joints, vérifier la présence d'eau dans la cabine et procéder au remplacement de certains équipements intérieurs si nécessaire.
06/02/17	PEUGEOT	508	Fabrication du 25/08/2016 au 27/09/2016 VIN : VF38D5FCAGL035537 au VF38DAHWTGL040530	56	Certains véhicules pourraient être équipés d'un airbag siège contenant un allumeur défectueux. En cas de choc latéral, l'airbag ne se déclencherait pas (non-conformité du dosage des composants chimiques).	Remplacement du module airbag du siège avant gauche (HQC) ou droit (HPY). Aucun véhicule concerné par les 2 côtés.
18/01/17	CITROEN	DS5	Fabrication du 12/05/2016 au 31/10/2016 VIN : VF7KF5GMMGS503847 au VF7KFAHWTS508579	742	Possible non-conformité de quelques couples de serrage, dont la liaison entre la direction et le pivot de roue avant, suite à une dérive du process de serrage en usine. Risque de bruit de train avant, de jeu excessif dans la direction, voire de difficulté à contrôler la trajectoire du véhicule.	Contrôle et remise en conformité des couples de serrage, en particulier sur le train avant
30/01/17	TOYOTA	PROACE	Fabrication du 03/03/2016 à 13/12/2016 – e2*2007/46*0537*00 à 02, e2*2007/46*0538*00 à 03	487	Mauvaises fixations du joint du bouchon de réservoir de carburant, mauvais serrage des vis entre amortisseurs avant, mauvais serrage des connectiques du câble de masse, mauvais serrage des vis assurant jonction entre la crémaillère et base de colonne de direction, mauvais serrage des écrous fixant pédale de frein au servofrein, infiltration d'eau dans l'habitacle par le tablier, mauvais des écrous de roue.	Contrôle et remplacement si nécessaire.
24/02/17	CITROEN	C3 Picasso	Fabrication du 08/09/2016 au 14/10/2016 - VIN : VF7SH8FP6GT530664 au VF7SH8FP6GT540697	268	Certains véhicules pourraient être équipés d'un airbag siège avant droit contenant un allumeur défectueux. En cas de choc latéral, l'airbag ne se déclencherait pas (non-conformité du dosage des composants chimiques).	Remplacement du module airbag du siège avant droit.
14/03/17	RENAULT	Truck T,D,D-Wide	Fabrication du 3 novembre 2014 au 17 novembre 2016	10288	Desserrage possible de la suspension pneumatique arrière dans certaines circonstances pouvant générer une perte de stabilité et de trajectoire du véhicule.	Vérification de la fonction suspension pneumatique arrière. Modification pouvant aller du resserrage jusqu'au changement total des éléments défectueux suivant les consignes de contrôle.
17/03/17	RENAULT	Clio IV	Véhicules fabriqués du 26/09/2016 au 10/10/2016 et du 28/09/2016 au 05/10/2016	3106	Possible rupture de la pièce de l'étrier de frein du côté droit, pouvant entraîner une réduction de l'efficacité du système de freinage du véhicule en cas de freinage d'urgence.	Dans un but préventif, il sera procédé au contrôle du numéro de coulée de l'étrier de frein avant droit, et à son remplacement si nécessaire.
17/03/17	RENAULT	TWINGO III	Les véhicules Renault TWINGO III (X07R4S) produits depuis le démarrage de la série jusqu'au 06/07/2015	46379	Risque de casse des soudures et risque de désolidarisation de la peau extérieure du capot.	Il sera procédé à un renforcement par collage de la peau extérieure du capot.
17/03/17	RENAULT	TWINGO (X07)	Les véhicules Renault TWINGO (X07) produits le démarrage de la série jusqu'au 13/12/2016	100159	Risque de désolidarisation de la peau du becquet et/ou d'un décollement des pions de la vitre du hayon. Ce défaut est consécutif à un manque de robustesse : - de l'assemblage de la peau de becquet - de la fixation du becquet	Il sera procédé à un renforcement par collage de la peau du becquet et à un renforcement de la fixation du becquet
28/03/17	PEUGEOT	208, 2008, 508, Partner III, expert 4	208 : fab. 13/05/16 au 22/06/16 : VR3CUBHYMGY082769 au VF3CUBHYMGY107837 2008 : 14/05/16 au 22/06/16 : VF3CC9HP8GT128511 au VF3CCBHYMHT002000 508 : 25/05/16 au 13/07/16 : VF38URHCMGL024081 au VF38URHCMGL032147 Partner III : 29/04/2016 au 12/07/16 : VF37B9HF8GJ670182 au VF37JBHYMGN526290 Expert 4 : 25/08/16 : VF3VBBHSHGZ042557	17	Non-conformité d'un constituant du kit actionneur de la boîte de vitesses qui pourrait provoquer difficulté ou impossibilité de passage des vitesses ou conduite à une mauvaise sélection des vitesses par le conducteur.	Dans de rares cas, cela pourrait entraîner un déplacement du véhicule dans le sens opposé à celui attendu par le conducteur. Remplacement du kit actionneur de la boîte de vitesses pilotée.
24/03/17	PEUGEOT	208	Fabrication du 05/01/2017 au 25/01/2017 – VIN : VF3CCHMZ6GT237700 au VF3CCHMZ6HW016618	149	Process de collage défaillant lors de l'assemblage du becquet de volet arrière chez le fournisseur	Remplacement du becquet de volet arrière
28/03/17	CITROEN	C4 cactus, DS5, berlingo III	C4 cactus : fabrication du 26/04/2016 au 29/08/2016 - VIN : VF70BBHYHGE531281 au VF70B9HPGHE500410 Berlingo III : fabrication du 28/04/2016 au 24/08/2016 - VIN : VF77F9HF8GJ672198 au VF77JBHYMGN528079 DS5 : fabrication du 22/06/2016 au 16/08/2016 - VIN : VF7KFRHCMGS505488 au VF7KFRHCMGS506702	73	Non-conformité d'un constituant du kit actionneur de la boîte de vitesses qui pourrait provoquer difficulté ou impossibilité de passage des vitesses ou conduite à une mauvaise sélection des vitesses par la conducteur	Dans de rares cas, cela pourrait entraîner un déplacement du véhicule dans le sens opposé à celui attendu par le conducteur. Remplacement du kit actionneur de la boîte de vitesses pilotée.
31/03/17	CITROEN	C4 II, DS4	C4 II : fabrication du 19/11/2009 au 27/05/2016 – VIN : VF7NC5FV89Y575120 au VF7NCBHZTGY539175 DS4 : fabrication du 05/05/2010 au 27/05/2016 – VIN : VF7NXRH8AY524888 au VF7NX5GZTGY539320	269241	La tenue du fil de gâche sur la doublure de capot moteur pourrait s'avérer insuffisante à l'usage. Risque de mauvais verrouillage du capot pouvant conduire dans de rares cas à son ouverture intempestive.	La tenue du fil de gâche sur la doublure de capot moteur pourrait s'avérer insuffisante à l'usage. Risque de mauvais verrouillage du capot pouvant conduire dans de rares cas à son ouverture intempestive.
03/04/17	RENAULT	Kangoo (X61)	Les véhicules Renault Kangoo produits entre le 8/11/2016 et le 9/12/2016 inclus et équipés des pièces à risque selon traçabilité établie par l'usine	1564	Risque de présence de fissures internes et externes sur le carter de la colonne de direction. Ce défaut est consécutif à une modification des paramètres du moule chez le fournisseur de rang 2.	Il sera procédé à un remplacement de la colonne de direction.
03/04/17	RENAULT	Clio (X98) direction à droite	Les véhicules concernés sont les véhicules direction à droite produits depuis le début de la production à Bursa jusqu'au 18/04/2015 et à Dieppe jusqu'au 11/06/2015	2	Risque d'arrêt de la fonction essuyage avant	Il sera procédé au contrôle du mécanisme d'assuyage avant et à son remplacement le cas échéant.
03/04/17	RENAULT	Mégane IV	Mégane IV fabriqués à Palencia du 20/05/2016 au 18/07/2016	9056	Possibilité de dysfonctionnement du dispositif de sécurité enfant du véhicule. Préalablement mis sur la position « condamnation active », il pourrait se désengager lors de la fermeture de la porte.	Dans un but préventif, il sera procédé au remplacement d'une ou deux serrures arrière complètes si le test d'effort est non conforme.
03/04/17	RENAULT	Mégane IV GT (BFB)	Les véhicules concernés sont les véhicules produits depuis le début de la production jusqu'au 23/01/2017, équipés de la boîte de vitesses DW5 et de la calibration antérieure à SW818	3281	En cas de demande de forte accélération, la stratégie software ne commande pas l'application de la pression adéquate sur l'embrayage, induisant un risque de surchauffe de l'embrayage.	Il sera procédé à la mise à jour de la calibration de la boîte de vitesses.

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
11/04/17	PEUGEOT	208, 2008, 301, 308II, 3008II, 508	208: 11/7 au 11/10/16 - VF3CAHMX6GT153475 au VF3CCHMZ6HW000205 2008: 15/5 au 28/9/16 - VF3CUBHY6GY082791 au VF3CU5FS9HY002333 301: 20/6 au 15/9/16 - VF3DD9HP0GJ735496 au VF3DD9HP0HJ515857 308II: 20/6 au 7/10/16 - VF3LWNFPAGS141031 au VF3L35GYXHS003867 3008II: 5/9 au 12/10/16 - VF3MJAHXHGS232380 au VF3MJAHXHGS269097 508: 23/5 au 28/9/16 - VF38DRHHAGL022517 au VF8D5FCAHL001434	19187	Non-conformité d'un composant interne d'un relais électrique. Conséquences possibles : non activation du démarreur ou commande du démarreur bloquée en continu ou, dans de très rares cas, commande intempestive du démarreur. Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement. Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus.	Contrôle de la date de fabrication du relais électrique de commande du démarreur et échange si nécessaire.
07/04/17	CITROEN	C3III, C4 cactus, C4 picassoII, C-Elysée	C3 III : fab. 6/7/16 au 11/10/16 - VIN : VF7SXHMZ6GT522159 au VF7SXHMZ6GT535595 C-Elysée : fab. 20/6/16 au 15/9/16 - VIN : VF7DD9HP0GJ737871 au VF7DDNF8HJ515863 C4 cactus : fab. 27/6/16 au 7/10/16 - VIN : VF70BBYBGE548276 au VF70PHMZBGE569497 C4 picasso II : fab. 15/6/16 au 2/9/16 - VIN : VF73AAHXTGJ722490 au VF73DBHZTGJ804644	6031	Non-conformité d'un composant interne d'un relais électrique. Conséquences possibles : non activation du démarreur ou commande du démarreur bloquée en continu ou, dans de très rares cas, commande intempestive du démarreur. Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement. Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus.	Contrôle de la date de fabrication du relais électrique de commande du démarreur et échange si nécessaire.
25/04/17	RENAULT	Scénic (XFA)	Les véhicules concernés sont les « scénic » équipés de boîte de vitesses automatiques (DW5 et DW6) fabriqués à Douai du 01/07/2016 au 06/10/2016.	770	Un risque de décollement d'un élément d'insonorisation pouvant entraîner le déverrouillage du mode « P » de la boîte de vitesses automatique.	Il sera procédé au rertait de la partie de l'élément d'insonorisation risquant de provoquer l'interférence
17/03/17	DACIA	Dokker (X67)	Totalité des X67 fabriqués à Tanger du 30/08/2016 au 11/10/2016	94	Risque de tenue insuffisante de la fixation de la porte latérale coulissante en cas de choc latéral due au risque de tenue insuffisante de la fixation de la gâche de serrure avant.	Il sera procédé au contrôle de la fixation de la gâche de serrure avant et au remplacement des vis de fixation de la gâche le cas échéant.
06/04/17	DACIA	Dokker (X67)	Totalité des X67 fabriqués à Tanger du 3/07/2015 au 29/09/2016 à l'exception des véhicules équipés de cloison fixe	2591	Risque de tenue insuffisante de la fixation de la porte latérale coulissante en cas de choc latéral, due à l'absence de serrure avant sur la porte	Il sera procédé à la pose d'une serrure avant sur la porte latérale coulissante
16/05/17	PEUGEOT	308II	Fabrication du 03/12/2014 au 22/01/2015 – VIN : VF3LC9HPAES28711 au VF3LRHNYWFS024547	8456	Risque de non-conformité des vis de fixation des triangles de suspension avant pouvant entraîner un risque de rupture des vis.	Remplacement des vis de fixation des triangles de suspension avant
18/05/17	RENAULT	Kangoo II	Fabrication à Maubeuge entre le 09/09/2016 et le 12/12/2016	13	La défaillance se caractérise par l'absence de vis de fixation des tirants sur le berceau suite à un défaut de programmation de l'installation de vissage automatique en sous caisse sur une nouvelle version de Kangoo à très faible volume	A titre préventif, ajout des 4 vis manquantes et changement de 2 vis déjà fixées
18/05/17	DACIA	Logan II	Logan II équipées du pack aérodynamique PREM06 et fabriquées à Pitesti entre le 07/09/2016 et le 13/01/2017	642	La défaillance se caractérise par l'absence d'un des cinq éléments du pack aérodynamique PREM06 (lame souple sous le bouclier avant) à la suite d'une erreur de spécification produit au moment du lancement de la Logan II	Remise en conformité du véhicule par le montage de la lame souple sur le bouclier avant
24/05/17	RENAULT	Kadjar, Scenic IV, Megane IV, Espace V	Les véhicules concernés ont été fabriqués à Douai, Bursa et Palencia entre le 20 septembre 2016 et le 30 novembre 2016.	5311	Risque de non déclenchement du ou des airbags rideaux en cas de choc latéral accidentel	Il sera procédé au contrôle des airbags rideaux et à leur remplacement le cas échéant
01/06/17	CITROEN	C4 Cactus	Fabrication du 12/01/2016 au 25/11/2016 VIN : VF70PHNZBFE584935 au VF70BBHYBGE575655	1256	Processus de collage du sabot sur le pare choc non conforme. La tenue du sabot sur le pare choc peut s'avérer insuffisante avec le temps et provoquer la perte du sabot à terme.	Vérification de l'assemblage et ajout de fixation ou remplacement du sabot.
15/06/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Spacetourer : fabrication du 19/07/2016 au 06/09/2016 – VIN : VF7VEAHXHGZ042425 au VF7VABHXHGZ049592 Jumpy IV : fabrication du 15/06/2016 au 05/09/2016 – VIN : VF7VBBHXHGZ035208 au VF7VBBHVBGZ048685 Code rappel Citroën : NYH	15	Risque de montage incorrect du pignon-valve sur la crémaillère. Risque de perte de la liaison mécanique entre le pignon-valve et la crémaillère de direction pendant des manœuvres en butée de direction (non-conformité réglementaire).	Contrôle de la fixation du pignon de valve de direction sur le mécanisme de direction. Suivant le résultat du contrôle le remplacement du mécanisme de direction complet pourra être nécessaire.
15/06/17	CITROEN	Berlingo III	fabrication du 26/04/2016 au 05/05/2017 VIN : VF77JHNZ6HJ660522 au VF77JBHY6HJ670821	32	Non-conformité de fabrication du pneumatique chez un des fournisseurs, ce qui pourrait entraîner une perte de pression par vieillissement prématuré du pneumatique	Vérification du n° de série des pneumatiques et remplacement si nécessaire du (ou des) pneumatique(s) non conforme(s)
15/06/17	PEUGEOT	Partner III	fabrication du 26/04/2016 au 05/05/2017 VIN : VF37JBHY6HJ659341 au VF37JBHY6HJ670439	9	Non-conformité de fabrication du pneumatique chez un des fournisseurs, ce qui pourrait entraîner une perte de pression par vieillissement prématuré du pneumatique	Vérification du n° de série des pneumatiques et remplacement si nécessaire du (ou des) pneumatique(s) non conforme(s)
26/06/17	PEUGEOT	3008 II	Fabrication du 12/01/2017 au 24/02/2017 - VIN : VF3MRHNYHHS015646 au VF3MCBHZWHS058242	38	En raison de paramètres de soudure inadaptés chez notre fournisseur, la soudure de goujons de fixation de l'airbag rideau a été imparfaitement réalisée. Cette non-conformité pourrait occasionner un mauvais déploiement de l'airbag rideau en cas de choc latéral.	Remplacement de l'airbag : campagne HSD airbag rideau gauche, campagne HSF airbag rideau droit. Aucun véhicule n'est concerné par les 2 côtés.
23/06/17	CITROEN	C3 III	Fabrication du 04/01/2017 au 22/02/2017 - VIN : VF7SXHMZ6HT501563 au VF7SXHMZ6HT533835	38	En raison de paramètres de soudure inadaptés chez le fournisseur, la soudure de goujons de fixation de l'airbag rideau a été imparfaitement réalisée. Cette non-conformité pourrait occasionner un mauvais déploiement de l'airbag rideau en cas de choc latéral.	Remplacement de l'airbag : campagne GAM airbag rideau gauche, campagne GAQ airbag rideau droit. Aucun véhicule n'est concerné par les 2 côtés.
30/06/17	PEUGEOT	Traveller, Expert IV	Traveller : fabrication du 06/01/2016 au 04/03/2017 - VIN : VF3VABHXHFZ062742 au VF3VABHXHZ021291 Expert 4 : fabrication du 06/01/2016 au 04/03/2017 - VIN : VF3VBBHVBFZ059232 au VF3VBBHXHHZ020989	5753	Mauvais assemblage du support du compresseur de climatisation. Risque de perte du compresseur de climatisation sur la route.	Contrôle de la fixation du support compresseur. Dans certains cas le support compresseur de climatisation devra être remplacé.
30/06/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Space tourer : fabrication du 07/01/2016 au 04/03/2017 - VIN : VF7VABHVBGZ001253 au VF7VABHXHHZ020861 Jumpy IV : fabrication du 20/01/2016 au 03/03/2017 - VIN : VF7VBBHVBFZ058988 au VF7VBBHXHHZ021228	4377	Mauvais assemblage du support du compresseur de climatisation. Risque de perte du compresseur de climatisation sur la route.	Contrôle de la fixation du support compresseur. Dans certains cas le support compresseur de climatisation devra être remplacé.
05/07/17	CITROEN	C4II, DS4, C5III, DS5	C4II - DS4 : fab. 17/07/14 au 02/04/17 VIN : VF7NXAHWTEY562279 au VF7NXAHWTHY515734 C5III : fab. 30/06/15 au 29/04/16 VIN : VF7RWAHWTF507749 au VF7RWAHWTFGL020091 DS5 : fab. 15/05/13 au 13/07/16 VIN : VF7KFAHWTD508780 au VF7KFAHXMGSS506615	14995	Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage, sur certains véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR. Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes provoquer un court-circuit.	Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire.

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
05/07/17	PEUGEOT	3008, 5008, 308II, 3008II, 508	3008:fab 21/7/14 au 15/9/16: VF30UAHXMES186656 au VF30UAHXMGS226149 5008:fab 5/2/14 au 20/2/17 : VF30EAHXMES033346 au VF30EAHXMGS307335 308 II:fab 2/10/13 au 4/4/17 : VF3LHAHXWDS194062 au VF3LHAHWWS100137 3008 II:fab 12/4/16 au 30/9/16 : VF3MJAHWWGS087518 au VF3MJAHXGGS252372 508:fab 17/10/13 au 30/4/16 : VF38DAHXMMDL052638 au VF38EAHXMGL020017	55277	Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage, sur certains véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR. Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes provoquer un court-circuit.	Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire.
13/07/17	TOYOTA	Proace	Véhicule fabriqué du 28/06/2016 au 23/09/2017	8	Possibilité que le relais relié au circuit électrique du démarreur soit défaillant. Le relais peut être bloqué en position fermée. Si cela se produit, il existe un risque de surchauffe.	Remplacer le relais de démarrage.
13/07/17	PEUGEOT	Traveller, expert4	Véhicules fabriqués du 25/06/2016 au 10/09/2016 - VIN : VF3VFAHKHGZ036982 au VF3VFAHKHGZ050403	561	Non conformité d'un composant interne d'un relais électrique. risque de non activation du démarreur ou commande du démarreur bloqué en continu ou, dans de très rares cas, commande intempestive du démarreur.	Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement. Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus. Contrôle du relais électrique de commande du démarreur et échange si nécessaire.
13/07/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Véhicules fabriqués du 25/06/2016 au 10/09/2016 - VIN : VF7VFAHKHGZ037068 au VF7VFAHKHGZ050633	645	Non conformité d'un composant interne d'un relais électrique. risque de non activation du démarreur ou commande du démarreur bloqué en continu ou, dans de très rares cas, commande intempestive du démarreur.	Risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement. Déplacement intempestif du véhicule et risque d'incendie ne peuvent être totalement exclus. Contrôle du relais électrique de commande du démarreur et échange si nécessaire.
18/07/17	RENAULT	Kadjar	Les véhicules concernés sont des véhicules direction à gauche dont le calculateur d'airbag a été reprogrammé lors d'une intervention après-vente jusqu'au 11 mai 2017	13	Risque de non fonctionnement des airbags bassin-thorax et rideaux ou fonctionnement inversé en cas de choc latéral (air bag droit en cas de choc à gauche et inversement)	il sera procédé au remplacement du calculateur d'airbag
17/07/17	RENAULT	Zoé	Les véhicules concernés sont les véhicules produits depuis le début de la production jusqu'au 26 janvier 2016.	3331	Risque de rupture du galet-levier de la fonction park sur le mécanisme de frein de parking. La commande de boîte de vitesse pourrait présenter un dysfonctionnement ne permettant pas son verrouillage à l'arrêt (position P). Le frein de parking reste toutefois opérationnel pour maintenir le véhicule immobilisé. Pour certains véhicules risque de ne pas pouvoir charger la batterie.	Il sera procédé au remplacement du mécanisme de frein de parking et, pour les véhicules concernés du DCDC
27/07/17	RENAULT	Mégane IV	Les véhicules concernés sont les véhicules produits depuis le début de la production jusqu'au 11 octobre 2016.	22142	Erreur dans la notice d'utilisation, dans le paragraphe 3.21 relatif au fonctionnement du lève-vitre : description erronée de la procédure de condamnation des portes arrière. Non condamnation des portes arrière	Il sera procédé à l'envoi par courrier recommandé avec accusé réception du correctif de la notice d'utilisation.
11/09/17	DACIA	Duster	Les véhicules concernés sont les DACIA DUSTER équipés d'un avertisseur sonore mono-ton et fabriqués à l'Usine de Pitesti du jalon SOP (start of production) au 25 mai 2017.	6321	Un mauvais dimensionnement du système avertisseur sonore pour un courant de 8A (non-respect du CDC par le fournisseur).	Risque de perte de la fonction avertisseur sonore et/ou risque d'apparition de fumée au niveau de la commande avertisseur sonore sur le volant. Voire dans certains cas, un dysfonctionnement de l'airbag conducteur. Dans un but préventif, il sera procédé à la remise en conformité du câblage avertisseur sonore.
05/09/17	CITROEN	C4 Cactus	Fabrication du 09/09/2015 au 12/05/2017 - VIN : VF70PHNZBFE558844 au VF70PHNVWJE500813	34442	La tenue du support de fil de gâche du capot moteur s'avère insuffisante à l'usage. Risque d'amarce de fissuration du support fil de gâche pouvant conduire à terme dans de rares cas à une ouverture intempestive du capot.	Mise en place d'un renfort complémentaire pour garantir la tenue de l'assemblage du fil de gâche sur la doublure de capot. Dans de très rares cas, après contrôle, le remplacement du capot pourrait s'avérer nécessaire.
12/09/17	PEUGEOT	Traveller, Expert 4	Fabrication du 15/12/2015 au 30/06/2016 - VIN : VF3VYAHRFZ059238 au VF3VFAHXHGZ038031	314	Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage, sur certains véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR. Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes, provoquer un court-circuit.	Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire;
12/09/17	CITROEN	Spacetourer, Jumpy IV	Fabrication du 13/01/2016 au 30/06/2016 - VIN : VF7VXAHRFZ058995 au VF7VFAHKHGZ038183	766	Suite à une mauvaise orientation de la cosse de puissance du démarreur lors du montage, sur certains véhicules, risque d'usure de la protection du câble électrique du démarreur par contact avec la vanne EGR. Cette situation pourrait, dans les cas extrêmes, provoquer un court-circuit.	Contrôle de l'orientation et repositionnement du faisceau si nécessaire;
15/09/17	PEUGEOT	3008 II, 5008 II	3008 II : fabrication du 05/04/2016 au 17/07/2017 - VIN : VF3M45GZWS082381 au VF3M45GYVJS003545 5008 II : fabrication du 06/09/2016 au 11/07/2017 - VIN : VF3M45GZWGL032740 au VF3MRHNYWHL037864	10283	Le faisceau d'alimentation du démarreur pourrait entrer en contact avec un support moteur lors des débattements moteur de grande amplitude. Cela pourrait entraîner, à terme, une détérioration du faisceau puis un court-circuit. Il y a un risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement.	Repositionnement du faisceau pour éviter le contact avec un support moteur. Pose d'une gaine annelée sur le faisceau pour le protéger.
15/09/17	CITROEN	C4 Picasso	Fabrication du 28/06/2016 au 15/07/2016 - VIN : VF73D5GZTGJ746721 au VF73A5GYAHJ510572	25	Le faisceau d'alimentation du démarreur pourrait entrer en contact avec un support moteur lors des débattements moteur de grande amplitude. Cela pourrait entraîner, à terme, une détérioration du faisceau puis un court-circuit. Il y a un risque de démarrage impossible du véhicule ou d'endommagement du démarreur par échauffement.	Repositionnement du faisceau pour éviter le contact avec un support moteur. Pose d'une gaine annelée sur le faisceau pour le protéger.
18/09/17	PEUGEOT	5008II	Fabrication du 03/04/2017 au 25/07/2017 - VIN : VF3MCBZHHL012766 au VF3MJAHWWHL042399	127	Le couple appliqué pour serrer les vis de fixation des moyeux de roues sur la traverse arrière pourrait être non conforme. Risque à long terme de desserrage pouvant conduire dans des cas exceptionnels à une perte de contrôle du véhicule en roulant.	Vérification du serrage, remplacement des vis de fixation si le couple appliqué est non conforme.
28/09/17	LIDER	Remorque BAG200	e2*2007/46*0195	584	Inadéquation des moyeux de roue avec certains profils de jante pouvant provoquer un défaut d'assemblage	Remplacement des moyeux de roue
19/10/17	RENAULT	Clio IV	Fabrication à l'usine d'Oyak du 09/05/2012 jusqu'au 28/06/2016 et aux usines de Bursa, Flins et Dieppe du 08/03/2016 jusqu'au 11/07/2017	69392	Possible intrusion et projection des bagages présents dans le coffre vers l'habitacle en cas de choc avant violent	Mise en place d'une équerre de renfort sur l'articulation centrale des dossiers de banquette arrière.
20/10/17	CITROEN	C4 aircross	Fabrication du 25/11/2011 au 16/09/2014 - VIN VF7BUNKZ0CZ900201 au VFBU9HD8FZ902532	15733	Possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie vitre avant. Cela pourrait provoquer dans certains cas une entrée d'eau et le blocage complet du moteur d'essuie vitre par corrosion interne, entraînant une visibilité réduite pour le conducteur en cas de pluie.	Remplacement du moteur d'essuie vitre avant.
20/10/17	CITROEN	C4 aircross	Fabrication du 25/11/2011 au 16/05/2016 - VIN : VF7BUNKZ0CZ900201 au VF7BU9HD5GZ912838	24889	Possible non-conformité d'un élément interne des équilibreurs de volet arrière. Cela pourrait provoquer la corrosion du corps de la pièce, générer sa rupture et ne plus permettre de garantir le maintien du volet en position ouverte.	Remplacement des 2 équilibreurs de volet AR
20/10/17	PEUGEOT	4008	Fabrication du 24/11/2011 au 12/09/2014 - VIN : VF3BUAFZPCZ800201 au VF3BAFZCXFZ801437	4304	possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie vitre avant. Cela pourrait provoquer dans certains cas une entrée d'eau et le blocage complet du moteur d'essuie vitre par corrosion interne, entraînant une visibilité réduite pour le conducteur en cas de pluie.	Remplacement du moteur d'essuie vitre avant.
20/10/17	PEUGEOT	4008	Fabrication du 24/11/2011 au 16/05/2016 - VIN : VF3BUAFYWGZ804856	6712	Possible non-conformité d'un élément interne des équilibreurs de volet arrière. Cela pourrait provoquer la corrosion du corps de la pièce, générer sa rupture et ne plus permettre de garantir le maintien du volet en position ouverte.	Remplacement des 2 équilibreurs de volet AR
01/11/17	PEUGEOT	Kisbee, Streetzone	Fabrication de 2013 à 2017 (assemblés en Chine) Type K1 variante AE versions AA, CA, BA, DA Type K1 variante AF version AA	27955	Fissure du tube latéral gauche entre la fixation moteur et le cintre inférieur. Cette avarie peut entraîner dans certaines conditions une rupture pouvant aller jusqu'à l'affaissement du châssis.	La solution consiste à ajouter 2 renforts côté droit et gauche

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
03/11/17	PEUGEOT	208	Fabrication du 21/07/2017 au 21/09/2017 - VIN : VF3CCHNZTHW128007 au VF3CCHNZ6HW1512527	1751	Dans les enregistrements du système de production, absence de confirmation de serrage conforme pour plusieurs serrages du train AV. En cas de serrage non conforme, risque à terme de desserrage, pouvant entraîner du bruit lors de manœuvres, et, dans les cas extrêmes, un manque de précision dans la direction voire une dégradation de la dirigeabilité du véhicule.	Contrôle et, si besoin, remise en conformité des couples de serrage concernés.
03/11/17	CITROEN	DS3	Fabrication du 21/07/2017 au 20/09/2017 VIN : VF7SAHNZ6HW521492 au VF7SAHMZ6HW524819	227	Dans les enregistrements du système de production, absence de confirmation de serrage conforme pour plusieurs serrages du train AV. En cas de serrage non conforme, risque à terme de desserrage, pouvant entraîner du bruit lors des manœuvres, et dans les cas extrêmes, un manque de précision dans la direction voire une dégradation de la dirigeabilité du véhicule.	Contrôle et, si besoin, remise en conformité des couples de serrage concernés.
17/11/17	CITROEN	C-ZERO	Fabrication du 11/10/2010 au 09/02/2017 n° VIN : VF71NZZBU900201 au VF71NZZYU900775	3320	Possible non-conformité d'un élément interne du module de déclenchement de l'airbag passager qui pourrait perturber le déclenchement de ce dispositif en cas de choc (défaillance potentielle non confirmée sur C-ZERO).	Remplacement de l'airbag passager (composant interne de nouvelle technologie).
17/11/17	PEUGEOT	ION	Fabrication du 11/10/2010 au 09/05/2017 - VIN : VF31NZZBU800201 au VF31NZZYU801428	4571	Possible non-conformité d'un élément interne du module de déclenchement de l'airbag passager qui pourrait perturber le déclenchement de ce dispositif en cas de choc (défaillance potentielle non confirmée sur ION).	Remplacement de l'airbag passager (composant interne de nouvelle technologie)
17/11/17	RENAULT	Master 3 M9T GEN4	Les véhicules concernés sont les Renault MASTER équipés d'un filtre à gazole et fabriqués à l'Usine de Batilly (France) entre le 01/12/2016 et le 02/02/2017.	4919	Possibilité de bruit dans le compartiment moteur, et dans les cas extrêmes, de fuite carburant.	Dans un but préventif, il sera procédé à la remise en conformité du filtre à gazole.
20/11/17	RENAULT	Twingo III	Les véhicules concernés sont des véhicules TWINGO III fabriqués dans l'usine de Novo-Mesto (Slovénie) entre le 24/03/2017 et le 14/06/2017	6770	Risque de dégradation de la durabilité du porte-fusée avant gauche.	Selon l'usage client et la sévérité du profil routier, risque de dégradation de la durabilité du porte-fusée avant gauche. A titre préventif, l'opération consiste à vérifier le n° d'empreinte et de coulée du porte-fusée avant gauche et à le remplacer si nécessaire. Environ 2 % des véhicules nécessiteront le remplacement du porte-fusée avant gauche.
20/11/17	PEUGEOT	208	Fabrication du 08/06/2017 au 09/06/2017 VIN : VF3CRBHW6HW102343 au VF3CCHNZ6HW105592	54	Possible non-conformité du serrage des vis de fixation des fusées de roues sur la traverse arrière. Risque de desserrage à long terme pouvant conduire dans les cas exceptionnels à une perte de contrôle du véhicule en roulant.	Vérification du couple de serrage des vis et remplacement des vis si le couple appliqué s'avère non conforme.
20/11/17	CITROEN	DS3	Fabrication du 08/06/2017 au 09/06/2017 VIN : VF7SAHNZTHW515466 au VF7SAHNVAJW500423	76	Possible non-conformité du serrage des vis de fixation des fusées de roues sur la traverse arrière. Risque de desserrage à long terme pouvant conduire dans les cas exceptionnels à une perte de contrôle du véhicule en roulant.	Vérification du couple de serrage des vis et remplacement des vis si le couple appliqué s'avère non conforme.
27/11/17	PEUGEOT	Traveller, expert 4	Traveller : Fabrication du 05/09/2016 au 14/01/2017 - VIN : VF3VABHXHGZ049182 au VF3VABHXHHZ005480 Expert 4 : Fabrication du 12/07/2016 au 25/11/2016 - VIN : VF3VFAHKHGZ0405571 au VF3VBBHXHGZ077533	4	Possible non-conformité du branchement des faisceaux des prétensionneurs des ceintures de sécurité et des airbags rideau. Risque, en cas de choc, de mise en œuvre de ces dispositifs du mauvais côté.	Contrôle du branchement et remise en conformité si nécessaire.
27/11/17	CITROEN	Jumpy 4, spacetourer	Spacetourer : Fabrication du 24/08/2016 au 10/11/2016 : VIN : VF7VEAHHWGZ043832 au VF7VABHXHGZ072107 Jumpy 4 : Fabrication du 12/09/2016 au 16/01/2017 : VIN : VF7VBBHVBGZ051006 au VF7VFAHHWHZ005119	1	Possible non-conformité du branchement des faisceaux des prétensionneurs des ceintures de sécurité et des airbags rideau. Risque, en cas de choc, de mise en œuvre de ces dispositifs du mauvais côté.	Contrôle du branchement et remise en conformité si nécessaire.
28/11/17	CITROEN	C4 Picasso (B78)	Fabrication du 01/09/2016 au 06/04/2017 - VIN : VF73ABHZMGJ777704 au VF73A5GSYJJ506566	21208	Sur certains véhicules, possible non-conformité du collage de la peau de capot sur la doublure de capot. Risque de vibrations ou de déformation du capot. En situation extrême, risque de perte de la peau de capot.	Renforcement du collage de la peau sur la doublure de capot.
08/12/17	PEUGEOT	3008II	véhicules fabriqués du 05/04/2016 au 24/08/2017 - VIN : n° VF3M45GZWS082381 au VF3M45GSYJS007599	59314	Contact entre un tuyau carburant et l'écran aérodynamique situé sous le réservoir de carburant, pouvant générer une fuite sous le véhicule à long terme.	Mise en place d'une protection supplémentaire sur les tuyaux de carburant situés sous la caisse du véhicule. En cas d'usure constatée les tuyaux seront remplacés.
13/12/17	PEUGEOT	2008, 208, 3008II, 308II, 5008II, 508, partner III	2008 : fab. 02/10/17 au 20/11/17 : VIN n° VF3CUBHZMHY143154 à VF3CUBHZMHY178598 208 : fab. 04/10/17 au 27/11/17 : VIN n° VF3CCBHZMHT060898 à VF3CABHZMHW187122 3008 II : fab. 21/08/17 au 26/11/17 : VIN n° VF3MCBHZWHS226718 à VF3MCBHZWHS349384 308 II fab. 02/10/17 au 23/11/17 : VIN n° VF3LBBHZ3HS280100 à VF3LBBHZWHS350275 5008 II fab. 04/10/17 au 24/11/17 : VIN n° VF3MCBHZWHL056766 à VF3MCBHZWHL078097 508 : fab. 06/10/17 au 23/11/17 : VIN n° VF38DBHZTHL060345 à VF38EBHZTHL077024 Partner III : fab. 04/10/17 au 22/11/17 : VIN n° VF37BBHZMHJ836832 à VF37JBHZMHJ892015	6866	Possible non-conformité d'un usinage d'une pièce du moteur qui pourrait engendrer une perte de puissance, conséquence possible, calage, voire casse du moteur.	Contrôle du fonctionnement du moteur. Dans certains cas, le remplacement du moteur pourra être nécessaire.